



# 虹彩检测


消费品

HCT-202211-01


## 2022年1-10月欧盟 RAPEX 违规通报分析

2022年1-10月份，欧盟非食品类消费品的快速警报系统（RAPEX）累计通报1725列违规产品，同比增长7.2%。被通报的产品类型涉及电器电子产品、玩具、饰品等多种消费品，涉及到的环保要求包含RoHS、REACH、POPs等环保法规，违规通报分析如下。

按危害类型：

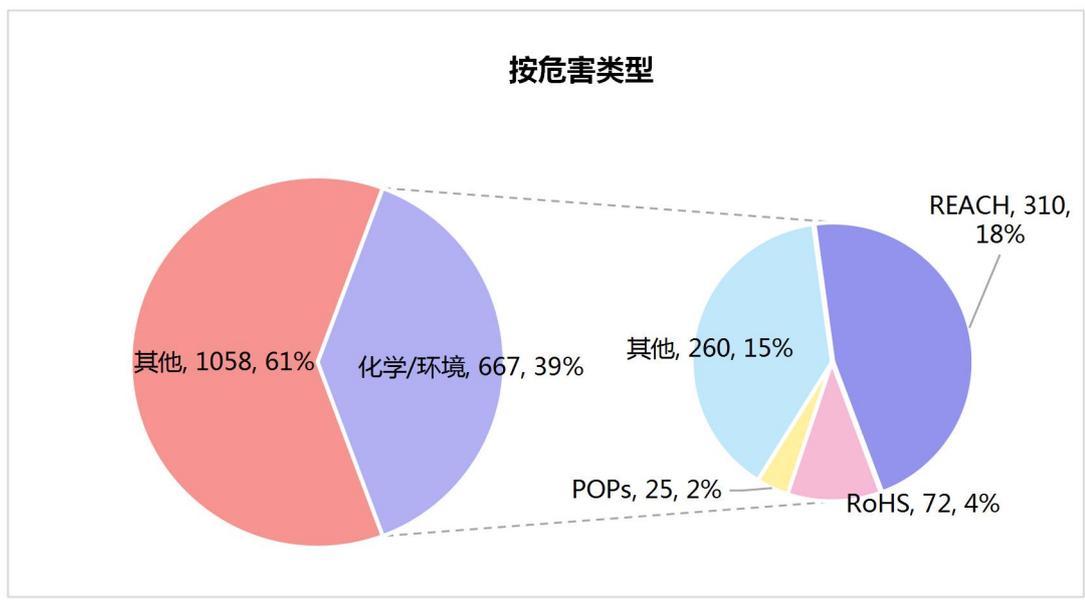


按产品原产地：

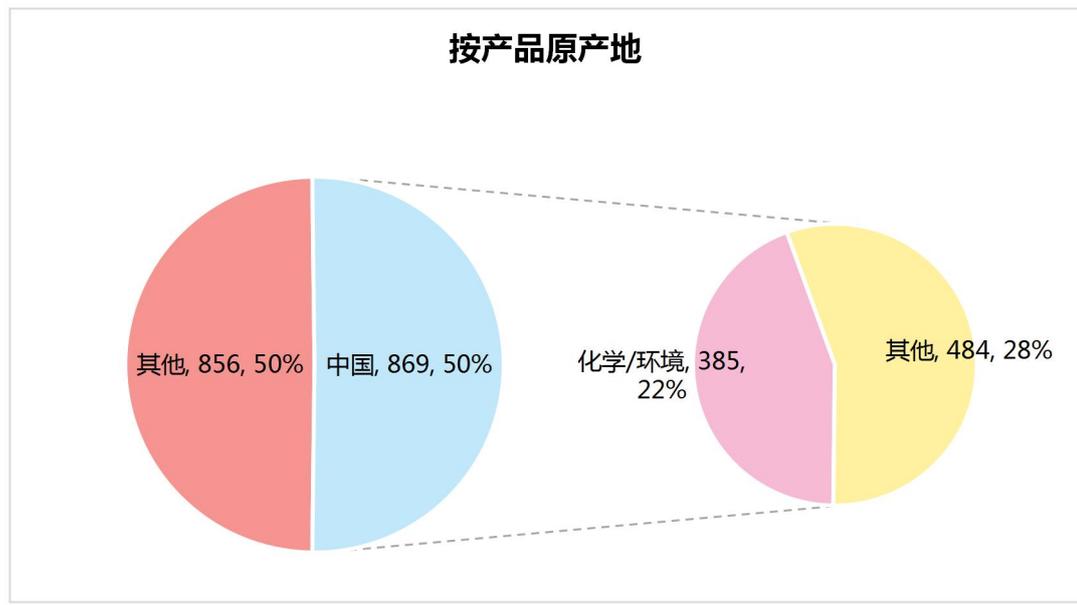



# 虹彩检测

按产品类型：

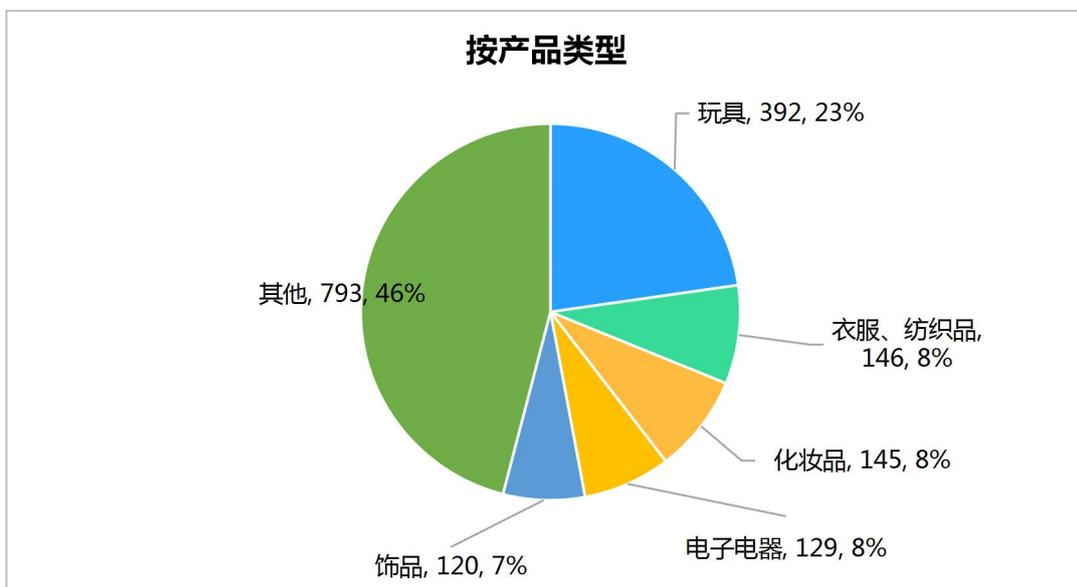

以下是部分被通报的违规产品

序号	通报时间	产品	原产地	原因	处理措施	图片
1	2022.10.28	LED	中国	焊料含铅达 32.11%，塑料线中含 DEHP、DBP 和 DIBP 分别达 3.76%、1.69% 和 0.11%，产品中含 SCCP 达 0.88%，同时不符合 RoHS、REACH、POPs 要求。	产品退出市场	
2	2022.10.28	真空捕虫器	未知	焊料含铅达 38.08%，塑料线中含 DEHP、DBP 和 DINP 分别达 2.30%、2.18% 和 2.44%，产品中含 SCCP 达 4%，同时不符合 RoHS、REACH、POPs 要求。	产品退出市场	
3	2022.10.21	塑料玩具	中国	娃娃的头部含 DEHP 达 44.5%，不符合 REACH 要求。	产品退出市场	
4	2022.10.7	插头	中国	焊料含铅达 61.4%，不符合 RoHS 要求。	警告消费者风险	
5	2022.9.30	人字拖	中国	塑料材料含 DBP 和 SCCP 分别达 11% 和 8.3%，不符合 REACH 与 POP 要求。	从最终用户召回产品	
6	2022.9.23	自行车灯	中国	产品含 DEHP、DBP 分别达 9.48%、0.13%，不符合 RoHS 要求。	产品退出市场	



# 虹彩检测

7	2022.8.12	玩具车	中国	焊料中含铅、镉量分别达 72.3%、0.06%，不符合 RoHS 要求。	产品退出市场	
8	2022.6.3	LED	未知	焊料含铅达 10.66%，电线含 SCCP 和 DEHP 分别达 0.43% 和 1.8%，不符合 RoHS 与 POPs 要求。	产品退出市场	
9	2022.3.11	扬声器	中国	焊料中含铅和镉达 4% 和 0.06%，电缆和吸帽含 SCCP 达 6.7%，电缆中含 DEHP、DBP 分别达 1.17% 和 0.7%，同时不符合 RoHS、REACH、POPs 要求。	产品退出市场	
10	2022.3.11	灯笼	中国	焊料中含铅和镉分别达 14.82% 和 0.16%，电线的塑料中含 DEHP、DBP 和 SCCP 分别达 2.29%、1.03% 和 3.8%，同时不符合 RoHS、REACH、POPs 要求。	产品退出市场	

## HCT 解决方案：

欧盟 RAPEX 每年都会通报大量不符合欧盟强制性要求的产品，其中涉及到五花八门的消费类产品。在被通报的消费类产品中，由我国制造出口到欧盟的产品占了“半壁江山”，并且在不符合化学/环境要求被通报的产品中，原产我国的产品占比更高。以上问题警示着国内企业如果将产品出口到欧盟，则必须要符合欧盟的强制性要求，否则将面临严厉的处罚。

## 如欲咨询 请联系：

深圳市虹彩检测技术有限公司

网址：<http://www.hct-test.com/>

服务热线：400-0066-989

总机：0755-84616666

邮箱：[service@hct-test.com](mailto:service@hct-test.com)

地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路 30-9 号 1 层、  
2 层、3 层（天基工业园 B 栋厂房）

## 声明：

本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无 HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本刊物信息为 HCT 出版物，资料所提供技术信息并不视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。